

**Bēržu kapu kapličas  
Jumta seguma un konstrukciju  
vizuālā apsekošana**

**Reģiona nozīmes kultūras piemineklis  
valsts aizsardzības Nr. 2840**

Adrese: "Bēržu kapsēta", Bērzpils pag., Balvu nov., LV- 4576

Apsekošanu veica un Aktu par tehnisko stāvokli un veicamo restaurācijas darbu aprakstu sagatavoja  
būvģaldniecības un interjera iekārtu restaurācijas speciālists Vilnis Gavars.  
NKMP Apliecība Nr. 521.

Apsekošana veikta 20.08.2024.

Tehniskā stāvokļa apsekošanas Akts un veicamo restaurācijas Darbu apraksts sagatavots pamatojoties uz Objekta vizuālo apsekošanu un foto fiksāžu 2024. gada augustā.

**Jumta tehniskais stāvoklis:**

1. Kapličas ēkai pirms astoņiem gadiem kapitālā remonta un restaurācijas darbu laikā ir izbūvēts apses koka plēstu lubiņu jumta segums.
2. Lubiņas krāsotas pēc to montāžas ar sarkanbrūnu krāsu.
3. Jumta segums ēkas Dienvidu pusē stipri bojāts saules un vēja ietekmē. Jumta segums ziemeļu pusē labākā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī.
4. Jumta korē "paceltā" lubiņa daudzviet vēja norauta.
5. No bēniņu puses jumta segumā redzamas vairākas vietas, kur caurspīd gaisma.
6. Jumta kore praktiski visā garumā vaļēja.
7. Uz balsinātajiem kapličas dēļu griestiem vairākās vietās skaidri saskatāmi mitruma radīti plankumi.
8. Kopumā jumta segums pasargā ēku no nokrišņiem, izņemot jumta kori un vietas plāknē, kurām nepieciešams veikt restaurācijas darbus.
9. Jumta segumu nesošās konstrukcijas labā tehniskā stāvoklī, vizuāli nav saskatāmi mitruma vai trupes bojājumi.

**Neatliekami veicamie restaurācijas darbi:**

1. Sakaņot veicamos restaurācijas darbus NKMP un saņemt restaurācijas darbu atļauju.
2. Izgatvot esošajām jumta segumā izmantotajām apses koka plēstajām lubiņām analogus materiālus.
3. Veikt noturību zaudējušo un saplīsušo lubiņu demontāžu.
4. Veikt jaunizgatvoto lubiņu montāžu, nostiprinot pie jumta segumu nesošajām šķērslatām ar 1,2x70mm naglām.
5. Demontēt jumta seguma lubiņas korē tādā apjomā, lai varētu veikt kores nosedģļu montāžu.

6. Montēt jaunu, apzāģētu jumta lubiņu montāžu jumta korē.
7. Izgatavot ~25x150mm masīva skuju koka, neēvēlētus kores dēļus. Pirms montāžas dēļus apdedzināt, eļļot ar lineļļas materiāliem.
8. Montēt jumta kores dēļus stiprinot pie jumta segumu nesošām šķērslatām ar 120mm garām naglām un savā starpā "L" veidā ar 60mm garām naglām.
9. Sagatavot un iesniegt NKMP restaurācijas darbu Pasi.

Apsekošanas aktu un veicamo darbu aprakstu sagatavoja  
būvģaldniecības restaurācijas speciālists Vilnis Gavars  
NKMP apliecība Nr. 521  
Tāl. 28 636 667; e-pasts [v.gavars@gmail.com](mailto:v.gavars@gmail.com)

Pielikumā 2024. gada augustā apsekošanas laikā uzņemtās fotogrāfijas ar komentāriem.


Kopskats no Dienvidu puses



Kopskats no Ziemeļaustrumu puses



Skats no bēniņiem uz Dienvidu puses jumta plakni

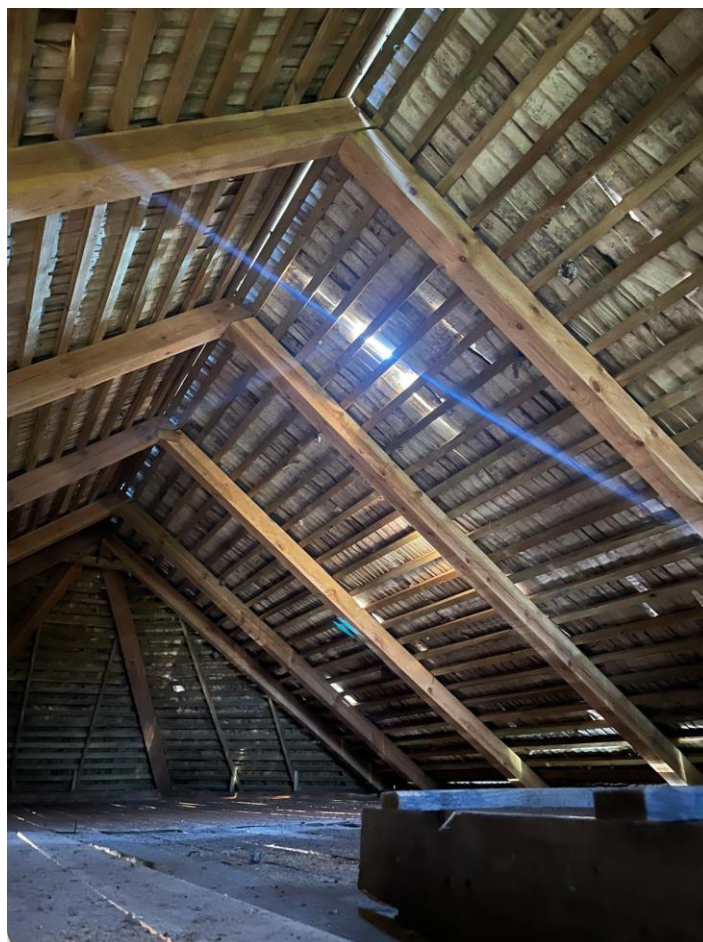

Skats no bēniņiem uz Ziemeļu puses jumata plakni



Josla Dienvidu jumta plaknē, kurā ir vislielākie bojājumi



Jumta kore ar daļēji zudušiem pārkares šindeljiem.  
Skats no Ziemeļu puses



Kopskats tuvplānā uz jumta Ziemeļu puses plakni



Kopskats tuvplānā uz jumta Dienvidu puses plakni



Griesti ar ūdens notecējumu atstātiem plankumiem





Bērzgale 2024